

Fig. 1

Apertura dello sportellino della sonda / Opening the sensor cover/ Ouverture du volet de la sonde / Öffnen der Klappe des Fühlers / Apertura de la portezuela de la sonda

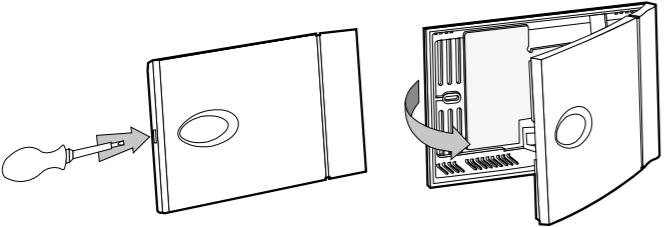


Fig. 2

Dimensioni sonda da parete (DPW\*) (mm) / Wall probe (DPW\*) dimensions (mm) / Dimensions sonde murale (DPW\*) (mm) / Abmessungen des Wandfühlers (DPW\*) (mm) / Dimensiones sonda de pared (DPW\*) (mm)

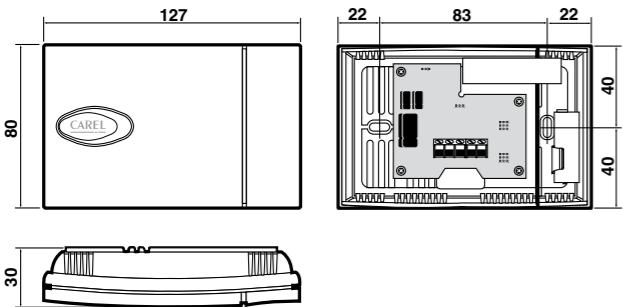


Fig. 3

Collegamento RS485/ RS485 Connections/ Branchements RS485/ Anschlüsse RS485/ Conexiones RS485


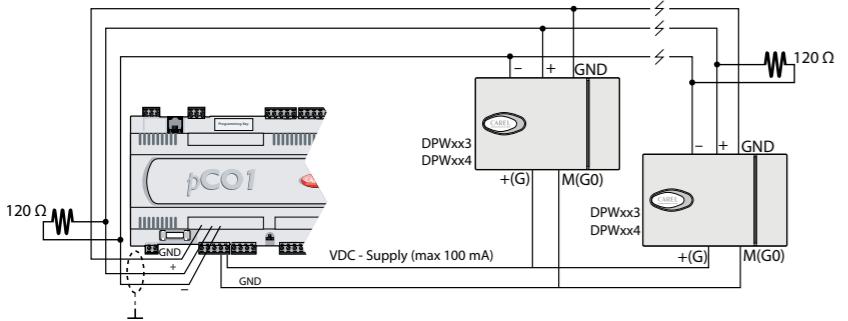


Fig. 4

Variazione dell'errore di umidità / Humidity error variation / Variation de l'erreur d'humidité / Variation des Feuchtigkeitsfehlers

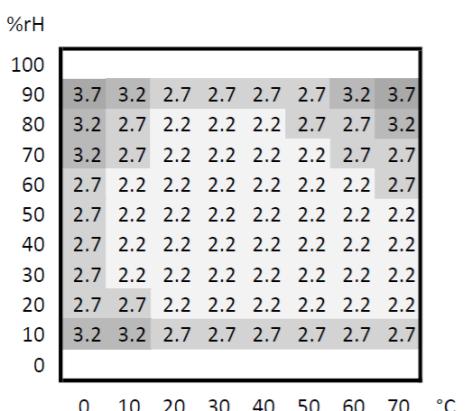

Disposal of the product:  
The appliance (or the product)  
must be disposed of separately in  
compliance with the local stand-  
ards in force on waste disposal.

Le sonde seriali CAREL serie DPW\* sono dispositivi utilizzati per applicazioni nei settori del condizionamento, della refrigerazione, del riscaldamento e del trattamento dell'aria. Esse vengono installate in abbinamento ai controllori che prevedono il collegamento seriale. Oltre alle sonde da parete per ambiente sono disponibili anche le versioni per ambiente tecnico e da condotta. Queste sonde utilizzano una connessione seriale RS485. Questo si traduce in un notevole risparmio sui costi di installazione, riduzione delle connessioni e semplificazione dei collegamenti in quanto si possono collegare insieme un elevato numero di sonde sullo stesso canale seriale: massimo 32 unità con eventuali limitazioni definite dal controllore utilizzato. La famiglia si compone di diversi modelli che si differenziano per la combinazione dei sensori temperatura e umidità e per la possibilità di optoisolamento e non della connessione seriale RS485. I modelli combinati (temperatura ed umidità) includono la funzione del calcolo della temperatura di rugiada disponibile come variabile di lettura. La precisione di misura di temperatura ed umidità è migliore delle sonde con uscita in tensione o corrente in quanto si eliminano le conversioni di segnale e la misura analogica sui controlli. La configurazione degli 8 dip-switch (DIP1, 8) permette la selezione della modalità di trasmissione seriale del segnale e dell'indirizzo di periferica come indicato in fig. 6:

- Selezione indirizzo (DIP1-8). La selezione segue la regola della codifica binaria a 5 Bit. Esempio: Off-Off-Off-Off 128 / On-Off-On-Off 128+5=133
- Protocollo Supervisore CAREL / Modbus® (o Autom.)
- Velocità seriale (9600/19200 Bit/sec)

#### Sonde da parete DPW\* con uscita RS485

L'utilizzo tipico di queste sonde sono impianti di riscaldamento e condizionamento, ma sono adatte anche per l'ambiente domestico.

Sono predisposte per montaggio a parete.

Codice | Descrizione | Range

DPWC13000 (Nota 1)	sonda di temp. e umidità da parete con uscita seriale RS485	-10160 °C 10...90%rh
DPWC114000	sonda di temp. e umidità da parete con uscita seriale RS485 optoisolata	-10160 °C 10...90%rh
DPWT013000 (Nota 1)	sonda di temp. da parete solo con uscita seriale RS485	-10160 °C
DPWT014000	sonda di temp. da parete solo con uscita seriale RS485 optoisolata	-10160 °C

Nota 1: Versione senza opto-isolamento solo su richiesta

#### Istallazione, montaggio

Per l'apertura della sonda si procede come indicato (fig. 2) e per il montaggio come in fig. 1:

- la sonda può essere alleggiata su una scatola a 3 moduli (ad incasso) con le apposite viti 3,5x45;
- per il montaggio a parete si consiglia l'uso dei tasselli (S5 + viti 3,5x45); su parete metallica sono da usare le viti M3x25.

**Avertenza:** per non danneggiare il sensore e le connessioni durante il montaggio e per evitare messa a terra della sfermatura del sensore si consiglia l'uso dei distanziali (fig. 1), il sensore e la protezione metallica non devono essere rimossi per l'installazione.

**Note:** Prestare la massima attenzione a non togliere il connettore che lo collega alla scheda base.

#### Collegamenti

In fig. 6 sono riportati gli schemi di collegamenti per le connessioni con uscita Seriale diretta oppure optoisolata. In figura 4 è riportato un tipico schema elettrico di collegamento con un controllo della famiglia pCO CAREL.

#### Avertenze:

- per la connessione seriale si deve prevedere un cavo schermato con fili intrecciati (2 poli+schermo). Lo schermo va connesso al morsetto GND ed eventualmente a Terra vicino a pCO o Supervisore se è previsto il collegamento G0-Terra. Il riferimento per i segnali di seriale GND deve essere sempre collegato per le versioni optoisolate. Per le versioni non isolate può non essere collegato se l'alimentazione di tutte le sonde è unica ed è collegato al riferimento del seriale del controllo. Per maggiori informazioni, si rimanda al manuale generale sonda.
- si raccomanda di prestare la massima cura durante la messa in opera dei cavi seriali che non devono essere alleggiati né vicino a cavi di potenza alimentati a 230...400 Vac, vicino a cavi di comando di teleforni. Si riducono così i rischi di accoppiamento di disturbi causati da accoppiamento elettromagnetico.
- è da prevedere un isolamento principale rispetto all'alimentazione di rete per il controllo a cui la sonda è collegata. Per evitare errori dovuti alla corrente di alimentazione si può utilizzare una alimentazione supplementare da un trasformatore esterno (fig. 7 cod. trasformatore TRA12VDE00 o TRA2400001).
- per il collegamento elettrico dell'alimentazione si consigliano cavi con sezione da 0,5 a 1,5mm<sup>2</sup>, per collegamenti più lunghi (> 10m) è consigliata la massima sezione.
- per ridurre i disturbi di alimentazione (con versioni NON optoisolate) si può utilizzare una alimentazione supplementare da trasformatore esterno (vedi es. fig. 7 con codice trasformatore TRA12VDE00 o TRA2400001). Il trasformatore non deve essere collegato a terra e può essere posizionato dentro il quadro del regolatore, eliminano così i disturbi di alimentazione. Nel caso l'applicazione richieda più sonde seriali, deve essere previsto un trasformatore per ogni sonda. Facendo questo, la distanza max di collegamento può essere di 100m (fig. 6) tra sonda e 500m in totale.
- per installazioni solo con versioni Optoisolate con un numero elevato di sonde (> 5 unità) si consiglia di prevedere un unico trasformatore da quadro elettrico di potenza adeguata per alimentare
- tutte le sponde presenti. In questo caso il secondario (G-G0) può prevedere la connessione a terra (G0).

È consigliato inoltre l'utilizzo di un unico trasformatore generale per l'alimentazione di tutto il quadro incluso le sponde.

Ogni general transformer should not be used for the power supply to the entire panel, including the probes

The CAREL DPW\* series serial probes are devices used for applications in the air-conditioning, refrigeration, heating and air handling sectors. These are installed in combination with the controllers that feature the serial connection. As well as the wall-mounted room probes, industrial and duct versions are also available. These probes use a RS485 serial connection. This brings significant savings in installation costs, a reduction in the connections and the simplification of the connections, as a large number of probes can be connected to the same serial channel: maximum 32 units, within the limits defined by the controller used. The family is made up of various models that differ based on the combination of the temperature and humidity sensor and with or without optical isolation of the RS485 serial connection. The combined models (temperature and humidity) include the function for calculating the dewpoint, available as a read-only variable. The temperature and humidity measurement precision is better than probes with voltage or current output, as the conversion of the signal and the analogue measurement by the controllers is avoided.

The 8 dipswitches (DIP1, 8) permit the selection of the serial transmission mode and the address of the peripheral, as shown in Fig. 6:

- Select address (DIP1-8). The selection follows the binary code rule. Example: Off-Off-Off-Off 128 / On-Off-On-Off 128+5=133
- CAREL / Modbus® supervisor protocol (or Auto)
- Serial speed (9600...19200 Bit/sec)

#### DPW\* wall probes with RS485 output

The typical application for these probes is in heating and air-conditioning systems, yet they are also suitable for domestic environments.

Designed for wall-mounting.

Code	Description	Range
DPWC13000 (Note 1)	wall temp. and humidity probe with RS485 serial output	-10160 °C 10...90%rh
DPWC114000	wall temp. and humidity probe with optically-isolated RS485 serial output	-10160 °C 10...90%rh
DPWT013000 (Note 1)	wall temp. probe only with RS485 serial output	-10160 °C
DPWT014000	wall temp. probe only with optically-isolated RS485 serial output	-10160 °C

Note 1: Version without optical isolation upon request

#### Installation, assembly

To open the probe, proceed as shown (Fig. 2), while for assembly see Fig. 1:

- the probe can be housed in a 3 gang switch box (built-in) using the 3.5x45 screws;
- for wall-mounting, use the plugs (S5 + 3.5x45 screws); on metal walls, use the M3x25 screws.

Warning: to avoid damaging the sensor and the connections during assembly and avoid earthing the shield of the sensor, use the spacers (Fig. 1); the sensor and the metal protector must not be removed for installation.

Note: pay attention to not remove the connector connecting it to the basic board.

#### Connections

Fig. 6 shows the diagrams for the connections with direct or optically-isolated serial output. Figure 4 shows a typical wiring connection diagram with a CAREL pCO family controller.

#### Warnings:

- for the serial connection, use a shielded cable with twisted wires (2 wires + shield). The shield should be connected to the GND terminal, and also to an earth near the pCO or the supervisor: if the G0-Earth connection is required. The reference for the serial GND signals must always be connected for the optically-isolated versions. For the non-isolated versions this may not be connected if the same power supply is used for all the probes and this is connected to the serial reference on the controller. For further information, see the general probe manual.
- pay maximum care when installing the serial cables, which must not run near 230 or 400 Vac power cables, nor near contactor control cables. This will also reduce the risk of disturbance due to electromagnetic coupling.
- basic insulation is required from the mains power supply for the controller that the probe is connected to. To avoid errors due to the power supply current, an additional power supply from external transformer can be used (Fig. 7 code transformer TRA12VDE00 or TRA2400001).
- for the electrical connection of the power supply, use cables with a cross-section of 0.5 to 1.5mm<sup>2</sup>; for longer connections (> 10m), the maximum cross-section is recommended.
- to reduce the disturbance of the power supply (with versions that are NOT optically-isolated), an additional power supply from external transformer can be used (see e.g. Fig. 7 with transformer code TRA12VDE00 or TRA2400001). The transformer must not be earthed and may be positioned inside the controller panel, this eliminating disturbance from the power supply. If the application
- requires multiple serial probes, a transformer must be used for each probe. Doing this, the max connection distance is 100 m (Fig. 6) between the probes and 500 m in total. In this case, the secondary (G-G0) can be earthed (G0).
- for installations only with optically-isolated versions and a large number of probes (> 5 units), it is recommended to use just one suitably-rated transformer in the electrical panel to power all the probes. In this case, the secondary (G-G0) can be earthed (G0).

One general transformer should not be used for the power supply to the entire panel, including the probes

#### Technical specifications

Power supply	12 to 24 Vac +/- 10% or 8 to 32 Vdc (min-max)
Power input	- DC (mA): - direct serial version, typ. - max 5...12 mA, 12 Vdc power supply 4...8 mA, 24 Vdc power supply - opto-isolated serial version, typ. - max 14...20mA, 12 Vdc power supply 9...13 mA, 24 Vdc power supply - In AC (VA): 35...49mA rms, 12 Vac 25...33mA rms, 24 Vac 0.8 VA max. consumo / sonda da prevedere
Campo di lavoro	temperatura da -10 °C a +60 °C Umidità da 10 a 90 %rh
Precisione	Sensore 10-90%rh (codici DP***1****) HUM: ±2.2% min, vedi tabella TEMP: ±0.6°C @ 25°C, ±0.9°C @ -10T60°C
Immagazzinamento	-20T70 °C ; 10...90%rh non condensante
Funzionamento limiti	-10T70 °C ; 10...90%rh non condensante
Sensore Temperatura	NTC 10Kohm a 25 °C 1%
Umidità	Sensore Capacitivo
Segnale uscita	Serial RS485 Trasmissione misure di Temperatura ed umidità con protocollo: CAREL Supervisore o Modbus® Temperatura: Range di riferimento -30,0°C +70,0°C Umidità: Range di riferimento 0,0%rh 99,9%rh morsetti a vite per cavi con sezione da 0,2 a 1,5 mm <sup>2</sup>
Morsettiera	IP30
Grado protezione contenitore	IP30
Grado protezione elementi sensibili	IP30
Costante di tempo temperatura	300 s in aria ferma 60 s in aria ventilata (3m/s)
Costante di tempo	60 s in aria ferma 20 s in aria ventilata (3m/s)
Classificazione secondo la protezione contro le scosse elettriche	Integrabili in apparecchiature di classe I e II
PTI dei materiali isolanti	250V
Periodo delle sollecitazioni delle parti isolanti	lungo
Grado di inquinamento ambientale	normale
Categoria di resistenza al calore ed al fuoco	categoria D (per scatola e coperchio)
Categoria di immunità contro le sovratensioni	categoria 2
ATTENZIONE: possibili variazioni entro ±2°C e ±5%rh in presenza di forti campi elettromagnetici (10V/m)	
Nota: Per le uscite 0...1V, 0...10V e 4...20 mA i valori di inizio e fine scala possono differire dalla sonde analogiche serie AS*	
IMPORTANT: possible variations in the range ± 2°C and ± 5%rh in the presence of strong electromagnetic fields (10 V/m)	
Nota: For the 0...1V, 0...10V and 4...20 mA outputs the start and end	

## Collegamenti/ Connections/ Branchements/ Anschlüsse/ Conexiones

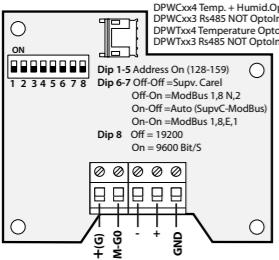


Fig. 5

**IT** **Avvertenze:** - Seriale RS485 compatibile con connessione FieldBus pCO (opt. PCO100FD10) per max 200 unità e max 32 sonde.

- Prevedere resistenze di terminazione come indicato in figura 4

**Legenda:** Connessioni per seriale RS485 Diretta o Optoisolata; GND: Riferimento per seriale Rs485;

+: Segnale (+) Rs485;

M(GO): riferimento per alimentazione;

-: Segnale (-) Rs485

+ (G): alimentazione 12...24 Vac, 8...32 Vdc

**EN** **Warnings:** -RS485 serial compatible with pCO FieldBus connection (opt. PCO100FD10) for max 200 units and max 32 probes.

-Use terminal resistors as shown in Figure 4

**Key:** Direct or optically-isolated RS485 serial connections; GND: Reference for RS485 serial

+: Rs485 signal (+);

M(GO): power supply reference

-: Rs485 signal (-)

+ (G): 12...24 Vac, 8...32 Vdc power supply

**FR** **Attention:** -Série RS485 compatible avec connexion FieldBus pCO (opt. PCO100FD10) pour max 200 unités et max 32 sondes.

-Prévoir résistances de terminaison comme indiqué sur la figure 4

**Légende:** Connexions pour série RS485 Directe ou Optoisolée; GND: Référence pour série Rs485

+ : Signal (+) Rs485;

M(GO) : référence pour alimentation;

- : Signal (-) Rs485

+ (G) : alimentation 12-24 Vac , 8-32 Vdc

**DE** **Attention:** -Serielle RS485-Verbindung, kompatibel mit pCO FieldBus-Verbindung (Sonderausstattung PCO100FD10) für max. 200 Geräte und max. 32 Fühler.

-Es sind Endwiderstände gemäß Fig. 4 vorzusehen.

**Legende:** Anschlüsse für direkten und optoisolierten seriellen RS485-Ausgang; GND: Masse für seriellen Rs485-Ausgang

+: Signal (+) Rs485

M(GO): Masse für Spannungsversorgung

-: Signal (-) Rs485

+ (G): Versorgung 12-24 Vac, 8-32 Vdc

**ES** **Adv:** - Serie RS485 compatible con conexión FieldBus pCO (opt. PCO100FD10) para un máx de 200 unidades y un máx de 32 sondas.

- Prever resistencias de terminacion como se indica en la figura 4

**Legend:** Conexiones para serie RS485 Directa u Optoaislada

+: Señal (+) RS485

M(GO): referencia para alimentación

-: Señal (-) RS485

+ (G): alimentación 12-24 Vca, 8-32 Vcc

**Cablaggio della sonda allo strumento quando è richiesto un trasformatore supplementare esterno / Connecting the probe to the controller with supplementary transformer (if required) / Câblage de la sonde à l'instrument quand un transformateur supplémentaire externe est requis / Anschluss des Fühlers an das Instrument, wenn ein zusätzlicher externer Transformator erforderlich ist / Cableado de la sonda al instrumento cuando es necesario un transformador suplementario externo**

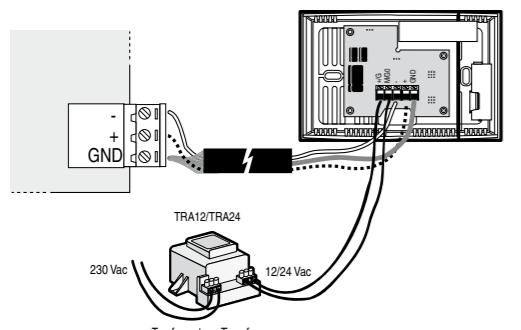


Fig. 6

Parameter	Description	Type	UOM	Min	Max	Def	SPV index	Modbus® address
OFT	Temperature offset	R/W	°C	-10.0	10.0	0	1	0
OFH	Humidity offset	R/W	%	-10.0	10.0	0	2	1
DLT	Temp. adj. differential	R/W	°C	0.0	2.0	0.5	3	2
DLH	Hum. adj. differential	R/W	%	0.0	2.0	0.5	4	3
TMP	Temp. value read by the probe	R	°C	-30.0	70.0	-	6	5
UMI	Humidity value read by the probe	R	%	0	99.9	-	7	6
RUG	Dewpoint value calculated	R	°C	-50.0	70.0	-	8	7

**IMPORTANT WARNINGS:** the CAREL product is a state-of-the-art product, whose operation is specified in the technical documentation supplied with the product or can be downloaded, even prior to purchase, from the website www.carel.com. - The client (builder, developer or installer of the final equipment) assumes every responsibility and risk relating to the phase of configuration the product in order to reach the expected results in relation to the specific final installation and/or equipment. The lack of such phase of study, which is requested/indicated in the user manual, can cause the final product to malfunction of which CAREL can not be held responsible. The final client must use the product only in the manner described in the documentation related to the product itself. The liability of CAREL in relation to its own product is regulated by CAREL's general contract conditions edited on the website www.carel.com and/or by specific agreements with clients.

Les sondes en série CAREL série DPW\* sont des dispositifs utilisés pour des applications dans les secteurs du conditionnement, de la réfrigération, du chauffage et du traitement de l'air. Ces sondes sont installées en combinaison avec les contrôles qui prévoient le branchement série. En plus des sondes murales pour milieu, sont également disponibles les versions pour milieu technique et pour conduite. Ces sondes utilisent une connexion série RS485. Ceci se traduit par une économie considérable sur les coûts d'installation, une réduction des connexions et une simplification des branchements étant donné qu'il est possible de brancher ensemble un nombre élevé de sondes sur le même canal série: maximum 32 unités avec d'éventuelles limites imposées par le contrôle utilisé. La gamme se compose de différents modèles qui se différencient par la combinaison des sensseurs température et humidité et par la possibilité d'optoisolation ou non de la connexion série RS485. Les modèles combinés (température et humidité) comprennent la fonction du calcul de la température du point de rosée disponible comme variable de lecture. La mesure de température et d'humidité est plus précise que sur les sondes avec sortie sous tension ou courant puisque sont éliminées les conversions de signal et la mesure analogique sur les contrôles. La configuration des 8 dip-switch (DP1, 8) permet de sélectionner la modalité de transmission série du signal et l'adresse du périphérique comme indiqué sur la fig. 3:

- Sélection adresse (DP1-5). La sélection suit la règle de la codification binaire de 5 Bit. Exemple: Off-Off-Off-Off-Off 128 / On-Off-On-Off-Off 128+5=133
- Protocole Supervision CAREL / Modbus® (ou Autom.)
- Vitesse série (9600/19200 Bit/sec)

Die seriellen CAREL-Fühler der Serie DPW\* werden für Anwendungen in der Klima-, Kälte-, Heiz- und Lüftungstechnik verwendet. Sie werden kombiniert mit den für die serielle Verbindung ausgelegten Steuerungen installiert. Neben den Wandfühlern für Räume sind auch die Versionen für technische Installationen und Luftkanäle verfügbar. Diese Fühler verwenden eine serielle RS485-Verbindung. Damit werden Installationskosten eingespart, da die Anschlüsse vermindert und Verbindungen vereinfacht, da zahlreiche Fühler auf demselben seriellen Kanal angeschlossen werden können: Bis zu 32 Fühler mit den eventuell von der Steuerung auferlegten Einschränkungen. Die Fühlerreihe setzt sich aus verschiedenen Modellen zusammen, die sich durch die Kombination der Temperatur- und Feuchtefühler und durch die eventuelle Optoisolierung der seriellen RS485-Verbindung kennzeichnen. Die kombinierten Modelle (Temperatur und Feuchtigkeit) umfassen auch die Funktion der Berechnung der als Lesewert verfügbaren Taupunkttemperatur. Die Temperatur- und Feuchtemessgenauigkeit ist bei Fühler mit Spannungs- oder Stromausgang höher, da die Signalamwandlungen und die analoge Messung wegfallen. Die Konfiguration der 8 Dip-Schalter (DP1, 8) lässt die serielle Signalübertragung und die Peripheriedresse wählen (siehe Fig. 3):

- Wahl der Adresse (DIP 1-5). Die Wahl folgt der Regel der 5-stelligen Binärschreibweise. Beispiel: Off-Off-Off-Off-Off 128 / On-Off-On-Off-Off 128+5=133
- CAREL- / Modbus®-Überwachungsprotokoll (od. Autom.)
- Serielle Übertragungsgeschwindigkeit (9600/19200 Bit/sec)

### Wandföhler DPW mit RS485-Ausgang

Typische Anwendungen für diese Fühler sind Heiz- und Klimaanlagen; sie eignen sich jedoch auch für Privatinstallationen. Sie sind für die Wandmontage ausgelegt.

Code	Beschreibung	Messbereich
DPWC113000 (N.B. 1)	Wand-Temperatur- und Feuchtefühler mit serieller RS485-Ausgang	-10160 °C 10-90% rf
DPWC114000	Wand-Temperatur- und Feuchtefühler mit optoisoliertem, serieller RS485-Ausgang	-10160 °C 10-90% rf
DPWT013000 (N.B. 1)	Wand-Temperaturfühler mit serieller RS485-Ausgang	-10160 °C
DPWT014000	Wand-Temperaturfühler mit optoisoliertem, serieller RS485-Ausgang	-10160 °C

N.B.1: Version ohne Optoisolierung nur auf Anfrage

### Installation und Montage

Für das Öffnen des Fühlers siehe Fig. 2, für die Montage siehe Fig. 1:

- Der Fühler kann auf einem 3-Modul-Einbaugehäuse mit den entsprechenden 3,5x45-Schrauben montiert werden;
- Für die Wandmontage werden die Dübel (SS + 3,5x45-Schrauben) empfohlen; auf Metallwänden sind die M3x25-Schrauben zu verwenden.

**Hinweis:** Um den Fühler und die Anschlüsse bei der Montage nicht zu beschädigen und eine Erdung des Fühlerschirms zu vermeiden, empfiehlt sich die Verwendung der Abstandshalter (Fig. 1); Fühler und Metallschutz dürfen bei der Installation nicht abgenommen werden.

**N.B.:** Achtung! Den Steckverbinder nicht von der Basisplatine ab trennen.

### Anschlüsse

In Fig. 6 sind die Anschlusspläne mit direktem oder optoisoliertem seriellen Ausgang enthalten. Fig. 4 gibt einen Schaltplan mit pCO-Steuerung von CAREL an.

### Hinweise:

- Für die serielle Verbindung ist ein abgeschirmtes Kabel mit verdreillten Drähten (2 Pole+Schirm) vorzusehen. Der Schirm muss an die Klemme GND und eventuell an die Erde neben der pCO-Steuerung oder dem Überwachungsgerät angeschlossen werden, falls die Verbindung G0-Erde vorgesehen ist. Der Massenleiter für die seriellen Signale GND muss für die optoisolierten Versionen immer angeschlossen werden/Sie für die nicht isolierten Versionen kann auch nicht angeschlossen sein, falls die Versorgung aller Fühler eine einzige ist und sie an die Masse der seriellen Verbindung der Steuerung angeschlossen ist. Für weitere Informationen siehe das Handbuch der Fühler.
- Die seriellen Kabel sind mit großer Achtung anzuschließen; sie dürfen weder in der Nähe von Versorgungs- oder 230...400VAC-Lastkabeln noch von Fernschalterkabeln verlegt werden. Damit werden die Risiken der elektromagnetischen Kopplung vermieden.
- Für die Steuerung, an die der Fühler angeschlossen ist, ist eine Hauptisolierung zur Netzversorgung vorzusehen. Zur Vermeidung von Versorgungsstromfehlern kann eine zusätzliche Versorgung über einen externen Transistor verwendet werden (Fig. 7 Transformatorcode TRA12VDE00 oder TRA2400001).
- Für den elektrischen Anschluss der Versorgung empfiehlt sich Kabel mit 0,5 bis 1,5mm² Querschnitt, für längere Verbindungen (> 10m) sollte der höchste Querschnitt verwendet werden.
- Zur Reduzierung von Versorgungsströmen (bei NICHT optisierten Versionen) kann eine zusätzliche Versorgung über einen externen Transistor verwendet werden (siehe Fig. 7 Transformatorcode TRA12VDE00 oder TRA2400001). Der Transistor darf nicht geerdet werden; er kann in der Schalttafel der Steuerung positioniert werden, um Versorgungsstörungen zu beseitigen. Sollte die Anwendung mehrere serielle Fühler erfordern, ist ein Transistor für jeden Fühler vorzusehen. Dabei kann der maximale Anschlussabstand 100 m (Fig. 6) zwischen den Fühlern und 500 m insgesamt betragen.
- Für optisierte Versionen mit zahlreichen Fühlern (> 5 Fühler) empfiehlt sich für die Versorgung aller vorhandenen Fühler ein einziger Transistor über die Erdungsstromversorgung. In diesem Fall kann die Sekundärwicklung (G-G0) eine Erdung vorsehen (G0).
- Außerdem wird von der Verwendung eines einzigen Haupttransformators für die Versorgung der gesamten Schalttafel einschließlich der Fühler abgeraten.

No deconsejamos en outre d'utiliser un seul transformateur général pour l'alimentation de tout le tableau y compris les sondes.

### Technische Daten

Spannungsversorgung	12...24 Vac +/-10% oder 8...32 Vdc (min.-max.)
Leistungsaufnahme	- DC-Ausgang (mA) : - Version direkter serieller Ausgang typ - max. 5...12 mA, 12 Vdc Versorgung 4...8 mA, 24 Vdc Versorgung - Version optoisolierter serieller Ausgang typ - max. 14...20mA, 12 Vdc Versorgung 9...13 mA, 24 Vdc Versorgung - AC-Ausgang (VA) : 35...49mA rms, 12 Vac 25...33mA rms, 24 Vac
Champ de travail	température : -10 °C à +60 °C ; humidité : da 10 à 90 %rh
Précision	Capteur 10-90%RH (codes DP*****) HUM: ±2.2% min, voir le tableau TEMP: ±0.6°C at 25°C; ±0.9°C at -10160°C
Stockage	-20/70 °C; 10...90%rh non condensante
Fonctionnement limites	-10/70 °C; 10...90%rh non condensante
Sensore température	NTC 10Kohm à 25 °C 196
Humidité	Sensore Capacitif
Signal sortie	Série RS485: Transmission mesures de Température et humidité avec protocole: CAREL Supervisore o Modbus® - Température: Plage de référence -30,0°C +70,0°C Humidité: Plage de référence 0,0%rh 99,9%rh
Barrette de raccordement	bornes à vis pour câbles avec section de 0